
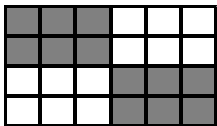


## TES会中部支部 第128回クレーム事例勉強会

検討年月日	2018/6/15	Bグループ																														
品名(品番)(写真)	ブルーシャツ																															
	<p style="text-align: center;">組成</p> <p>綿 100%</p>	<p style="text-align: center;">取 扱 い 絵 表 示</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">103</td> <td style="width: 10%;">201</td> <td style="width: 10%; border: 1px solid red;">301</td> <td style="width: 10%;">401</td> <td style="width: 10%;">501</td> <td style="width: 10%;">601</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid red;">104</td> <td style="border: 1px solid red;">202</td> <td>302</td> <td>402</td> <td>502</td> <td>602</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td></td> <td>303</td> <td>403</td> <td></td> <td>603</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td></td> <td>304</td> <td></td> <td></td> <td>604</td> </tr> <tr> <td>107</td> <td></td> <td>あて布</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ネット 無蛍光 中性</p> <p style="font-size: small;">国内用取扱い表示なし</p>	103	201	301	401	501	601	104	202	302	402	502	602	105		303	403		603	106		304			604	107		あて布			
103	201	301	401	501	601																											
104	202	302	402	502	602																											
105		303	403		603																											
106		304			604																											
107		あて布																														
申し出クレーム内容	2~3回着用後、洗濯したら破れた																															
クリーニング処理法	洗濯方法・回数不明(クレームは商業クリーニング実施後)																															
グループ検討内容	<p>(外観観察)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カフス、ヨーク部で裂けている</li> <li>・生地は先染めで滑脱抵抗は悪くないと思われる</li> <li>・縫い糸には綿糸の細番手を使用している</li> <li>・2~3回の着用でなく、もっと何度も来ていると思われる</li> </ul> <p>(結論)</p> <p>生地に対して縫い糸の強度が弱く、縫い糸切れを起こしたのではないかと</p>																															
検査機関検討内容	<p>当該生地の組織図は右の通り。 この組織はヨコ糸の浮きが大きい。 従ってタテ方向に滑脱し易いと思われる。 更に織物密度が比較的粗めであり、滑脱し易い条件が揃っている。 洗濯後に破れが発生したとのことであれば、洗濯時柔軟剤を使ったのではないだろうか。 原因: 生地の滑脱対応不適</p> <div style="text-align: right;">  </div>																															